技 術 情 報 連 絡 票

お得意先 各位

サービスマネージャー　様

いつもお世話になっております。製品に関する技術情報として、下記の資料をお送りいたします。どうぞご査収願います。

発行日	２０１５年０７月１３日	NO. SC153122	（産・流・物）
機種	WM－UNI－F／AI－F IP－UNI－F／AI－F	案内種別	技術特約・通常案内
		フィールド対応	全数・必要により・不要

カッタユニット原点センサ位置確認のご案内

【内　容】台紙レス機器において、「カッタが原点にありませんエラー（№３０３２－０００＊）」が発生する場合の調整確認方法についてご案内を致します。カッタユニットについてはユニット組立調整時にカッタ原点センサ位置調整を実施しており基本的に調整する必要は有りません。しかし、カッタ刃稼働動作を繰り返す事で変化が発生する場合も有りますので、カッタ原点センサ位置調整を行って下さい。


【詳　細】WMの場合は、左図の様にカッタユニットを見ると、赤矢印（太線）の通り反時計回りに回転しています。カッタ動作後のリンク停止位置が頂点を越えない様にカッタ原点センサ位置を下げて調整確認をして下さい。


確認箇所

・図１、２に示しています赤線範囲内にリンクが停止している事を確認して下さい。

※図１のリンク位置を越える場合は、オーバーランをした際にセンサが投光状態になりますので、リンク停止位置が頂点を越えない様にして下さい。

・図３に示すカッタ刃開口部最少寸法が３．９mm以上で有る事を確認して下さい。

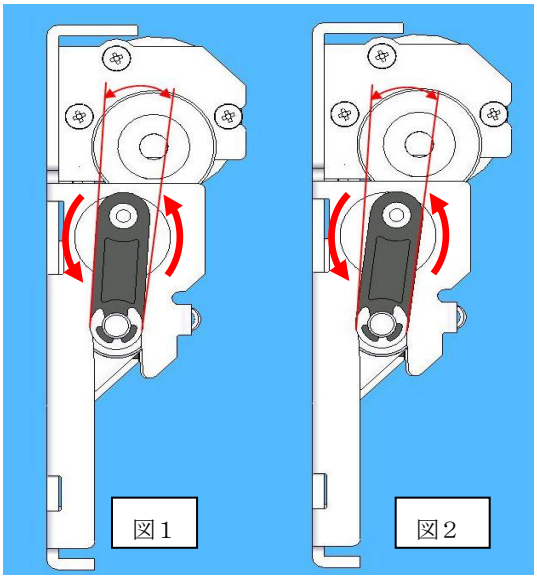

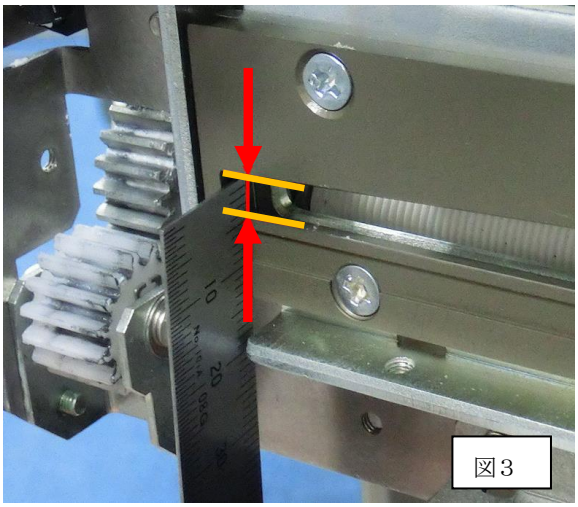

添付資料	有・無	資料名：

ISHIDA

発信元
株式会社　イシダ
サービスセンター

承　認	確　認	担　当
太田	及川	泉

RCS00071