メンテナンス情報

お得意先 各位

カスタマーエンジニア　各位

いつもお世話になっております。メンテナンス情報として、下記の資料をお送りいたします。どうぞご査収願います。

発行日	２０２２年１１月１４日	NO. SC2231081	（ 産 ・ 流 ）
機種	WM-AI		


WM-AIのラベル有無センサの清掃について

【内　容】

WM-AI の貼機の吸着部の中のラベル有無センサが汚れるとセンサ感度が落ちます。
黒いラベルや、赤いラベルにおいて、ラベルを吸着しているのに“0609-0000 ラベルの吸着ができませんでした”が発生した事例がありました。
清掃方法をご案内します。

【補足】

下記がラベル有無センサのある場所です。

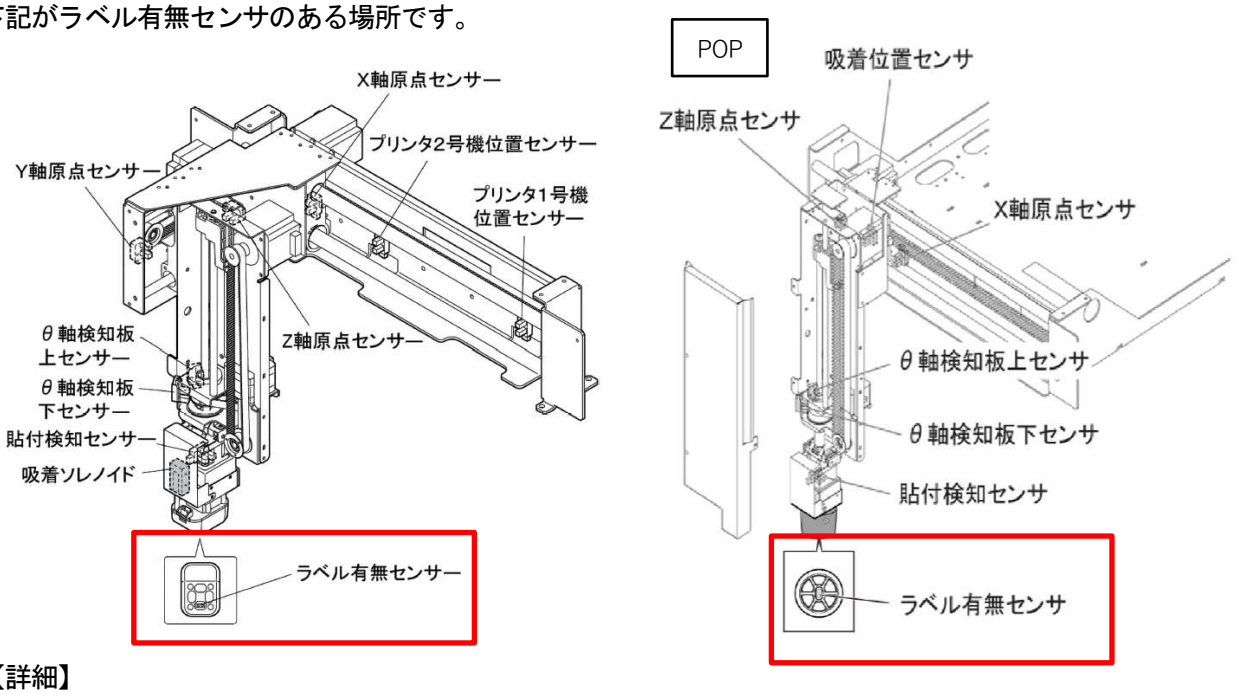

【詳細】

別紙の“WM-AI ラベル有無センサの清掃方法について“を参照してください。

以上

添付資料	有 ・ 無	資料名：WM-AI ラベル有無センサの清掃方法

発信元

株式会社イシダ　コンタクトサポートセンター

本書には株式会社イシダの秘密情報が含まれていますので、秘密情報として取扱いをしてください。　本書に関する著作権は株式会社イシダに帰属しますので、本書の内容を無断で複製・頒布等することは禁止されています。

承認	確認	担当
浅田	坂本	早川

RCS01330


ラベル有無センサの清掃手順

① 吸着ブロックを外します。


貼機




POP 貼機

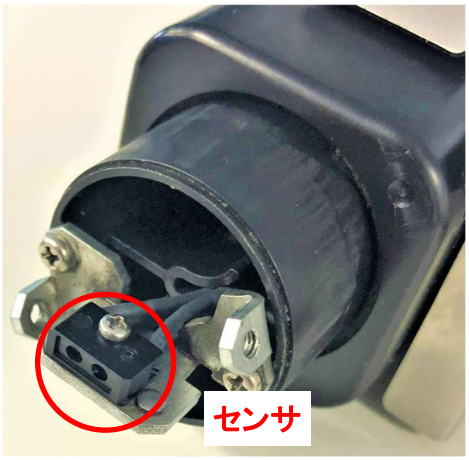

② 清掃:センサは穴の奥にあります。 ラベルをとがらし清掃してください。

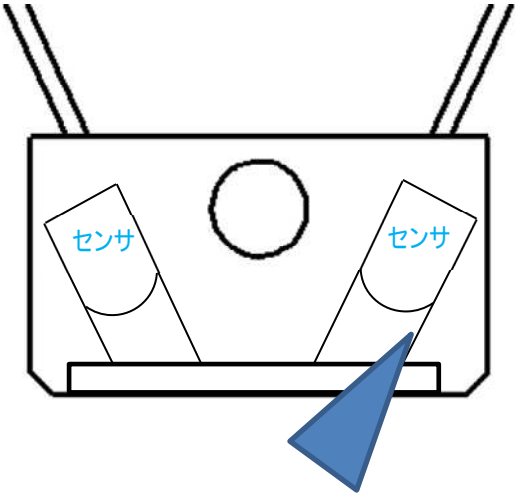

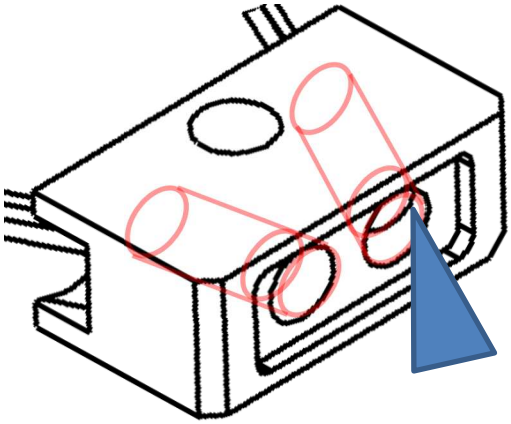

以上

本書には株式会社イシダの秘密情報が含まれていますので、秘密情報として取扱いをしてください。
本書に関する著作権は株式会社イシダに帰属しますので、本書の内容を無断で複製・頒布等することは禁止されています。